

**Lähetäjä:**  
Imatran Lämpö Oy  
Kuusirinne 30  
55800 Imatra  
puh. 020 617 4801  
[lampolaitos@imatra.fi](mailto:lampolaitos@imatra.fi)

TIEDOTE



**Imatran Lämpö**

15.08.2014

## Arvoisa maakaasuasiakkaamme

Välitämme maakaasuasiakkaillemme OILON GROUP SERVICES yhtiön jakaman turvallisuustiedotteen.

Kaasulaitteiden kunto- ja turvallisuusvastuu, kuluttajakohtaisen maakaasumittarin jälkeen on kiinteistön omistajan vastuulla.

Vaikka laitteet toimivatkin, järkevällä välillä tehtäviä määräaikaishuoltoja ja tarkastuksia kannattaa noudattaa. Määräaikaishuoltoja sekä tarkastuksia tekevät alan huolto- ja korjausliikkeet.

### Lisätietoja:

Turo Valkama	020 6174805
Risto Tahvanainen	020 6174804
Pauli Akkila	020 6174812

Ystävällisin terveisin:  
Imatran Lämpö Oy

Vesa-Pekka Vainikka  
Toimitusjohtaja

### LIITTEET:

- OILON SERVICE TIEDOTE

### AISIAAN LIITYVIÄ LINKKEJÄ

- [http://kaasuyhdistys.fi/sites/default/files/kuvat/kirja/MaakaasuKasikirja\\_helmi2014.pdf](http://kaasuyhdistys.fi/sites/default/files/kuvat/kirja/MaakaasuKasikirja_helmi2014.pdf)
- <http://www.gasum.fi/>
- <http://www.imatranlampo.fi/>
- <http://oilon.com/etusivu/>

Imatran Lämpö Oy  
Kuusirinne 30, 55800 Imatra

Puh: 020 617 4801  
Faksi: 05 472 5137  
Sähköposti: [lampolaitos@imatra.fi](mailto:lampolaitos@imatra.fi)

23.6.2014

Arvoisa asiakkaamme

Tämä tiedote koskee yksitehoisia Oilon-kaasupolttimia teholtaan 15 – 250 kW, joiden valmistusvuodet ovat ajalta 1980 – 1993.

Alla mainituissa polttimissa on käytetty Gastechnic-kaasuventtiiliryhmää, jossa on havaittu ikääntymisen aiheuttamaa kaasuvuotoa ja sen seurauksena vaaratilanteen mahdollisuus.

- o Junior-kaasupolttimet Junior Gas, Junior GF1, GF2, GF3 sarjanumerot:
  - e 25xxxxx, 15xxxxx, 05xxxxx, 94xxxxx, 84xxxxx, 74xxxxx
  - e 64xxxxx, 54xxxxx, 44xxxxx, 34xxxxx, 24xxxxx, 14xxxxx
- o GP-1, GP-3, GP-6, GP-24, GKP 6, PGP1 /S sarjanumerot
  - e 25xxxxx, 15xxxxx, 05xxxxx, 94xxxxx, 84xxxxx, 74xxxxx
  - e 64xxxxx, 54xxxxx, 44xxxxx, 34xxxxx, 24xxxxx, 14xxxxx

Kaasuventtiilin normaali käyttöikä on loppunut. Suosittelemme venttiilin tai polttimen vaihtoa uuteen. Välittömänä toimenpiteenä asennusliikkeen on tarkastettava kaasuventtiilin oikea toiminta. Mikäli kaasuventtiili ei sulkeudu kunnolla, ei laitetta saa käyttää, koska kaasuvuodosta aiheutuu välitön vaaratilanne. Kaasun syöttö täytyy sulkea pääventtiilistä.

Kaasupolttimissa, jotka on valmistettu vuodesta 1994 alkaen, venttiiliryhmä on erilainen ja se on kahdenkertainen venttiilillä. Näissäkin laitteissa on huollon yhteydessä tarkastettava venttiiliryhmän tiiveys vuototestillä. Venttiiliryhmä täytyy vaihtaa uuteen silloin kun venttiiliryhmän valmistajan antama 10 vuoden käyttöikä tulee täyteen.

Asennus ja huoltotöitä saa tehdä vain kaasuasennuksiin hyväksytyt asennusliikkeet. Luettelo asennusliikkeistä netissä osoitteessa <http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat>




Lisätietoja Oilonin teknisestä tuesta:

Veijo Sääksjärvi, teknisen tuen päällikkö, puh. (03) 857 6787  
Markku Olenius, laitosasiantuntija, puh. (03) 857 6716  
tai sähköpostitse osoitteesta: [info@oilon.com](mailto:info@oilon.com)

Varaosamyymintimme palvelee teitä numerossa (03) 857 6431 ja sähköpostiosoitteessa: [spare@oilon.com](mailto:spare@oilon.com)

Ystävällisin terveisin

OILON GROUP SERVICES

  
Jukka Luostarinen  
liiketoimintajohtaja